



Porsche Boxster / 911 (model 996) med motorstyring DME - / ME 7.2

Fejl i tomgangshastighed og blandingsadaption

Hvis motorstyringssystemet er uden spænding pga. et afladet eller afkoblet batteri, kan der, efter at batteriet er koblet på igen, forekomme uregelmæssig tomgangshastighed og tab af blandingsadaption. For at undgå dette skal du være opmærksom på følgende, efter at batteriet er blevet koblet på:

- Sæt tændingen til i et minut uden at bevæge gaspedalen.
- Slå tændingen fra igen i mindst 10 sek.

Justeringsenheden til gasspjældet er nu genindstillet korrekt. Ved alle DME-motorstyringssystemer behøver styreenheden nogle ekstra minutters motorgang for at genindlære værdierne for tomgang og blandingsadaption.

Bulletin