



## Renault Clio, Clio II, Twingo, Kangoo Med motor D7F

### Motoren kan kun startes med besvær eller slet ikke

Hvis der opstår startvanskeligheder med disse biler med motoren D7F (1,2 l / 40 – 44 kW), eller hvis motoren ikke vil starte, er defekte indsprøjtningsventiler en mulig årsag. De kan have sat sig fast på grund af ændrede brændstofegenskaber.

Kontroller om monterede indsprøjtningsventiler er forsynet med en rosafarvet flange. Er det tilfældet, skal de udskiftes med indsprøjtningsventiler med violet flange (Hella del nr. 8UW 009 087-721).

Du finder en detaljeret liste over berørte biler i bilaget.



Bil (køretøj)	Type	fra	Til	Bil (køretøj)	Type	fra	til	
Clio	357 K	F 000004	F 091465	Clio II	CB0 A	F 000001	F 101178	
		H 000001	H 003847			W 000001	W 072408	
		W 000001	W 056528			Y 000004	Y 050846	
		Y 000001	Y 065534			CB0 F	F 000002	F 008382
	357 Y	F 000002	F 000329		SB0 A	W 000001	W 000002	
		557 K	A 003435			A 004887	Y 011534	Y 019456
	F 000000		F 088609		SB0 F	F 000001	F 000001	
	H 000001		H 008259			W 000002	W 003672	
	W 000001		W 074486		W 000001	W 000005		
	557 Y	F 000645	F 000667		Kangoo	FC0 A	U 000003	U 030078
		657 K	A 000017			A 005326	FC0 F	U 000001
	F 000001		F 021233			KC0 A	U 000003	U 057657
Y 000003	Y 000827		KC0 F	U 000001	U 000010			
Clio II	BB0 A	F 000001	F 106039	Twingo	C06 6	F 000009	F 652024	
		W 000001	W 181264		W 000001	W 094189		
		Y 000048	Y 073318		C06 7	F 000001	F 079622	
	BB0 F	F 000002	F 005240		C06 8	F 000002	F 354125	
W 000001		W 000004	S06 6	F 000001	F 145263			
Y 000002		Y 012384	W 000007	W 001482				