



Renault Megane og Scenic Alle biler med ESP

ESP-kontrollampen lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en for lav batterispænding ved motorstart. Desuden er fejlkoden "Styrevinkelsensor" gemt. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende.

- Afmonter sikringsboksen fra den nederste instrumentholder.
- Tag sikringerne F16 og F26 ud af sikringsholderen.
- Forbind de to slots med hinanden ved hjælp af en shuntforbindelse (se fig. 1).
- Sæt sikringerne på shuntforbindelsen.
- Monter sikringsboksen igen.
- Slet fejlhukommelsen.

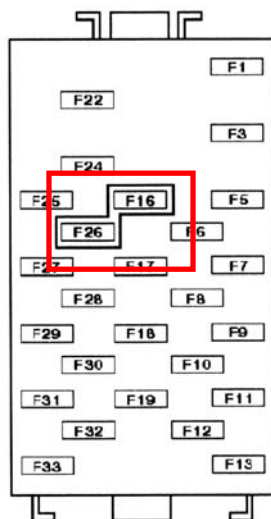


Fig. 1

Bulletin