



Rover 200 Modelår 1995-1999 med motorer serie K og T

Motoren vil ikke starte eller er stadig i gang, efter at tændingen er slået fra.

Hvis der ved disse biler klages over, at motoren ikke starter eller stadig er i gang, efter at tændingen er slået fra, kan en dårlig stelforbindelse være en mulig årsag. På grund af den dårlige stelforbindelse opstår der spændingsproblemer på motorstyreenheden og fejl i startspærresignalet fra tyverialarmens styreenhed. Problemet vedrører stelforbindelsen på frontpladen ved siden af batteriet.

Sådan gør du for at afhjælpe fejlen:

- Løsn stelforbindelsen
- Rengør tilslutningen, skruegevindet, skruen og karosserikontaktfladen. Der må ikke være lakrester eller korrosion på kontaktfladerne.
- Skru stelkablet på igen.
- Beskyt stelforbindelsen mod ny korrosion.

Kontroller at bilen starter som den skal, og at motoren kan slukkes.

Bulletin