



## Rover 75

### ABS-kontrollampen lyser

På den ovennævnte bil kan det ske, at ABS-kontrollampen bliver ved med at lyse, efter at motoren er startet. Især biler indtil følgende stelnummer er ramt af denne fejl: RJ 138975. I mange tilfælde skyldes fejlen, at der trænger vand ind i ABS-styreenheden.

Fugten stiger op gennem ledningsnettet for de forreste ABS-sensorer ind til ABS-enheden. Problemet løses ved at kontrollere tilslutningen af ABS-enheden og sensorerne for fugt. De forreste ABS-sensorer (se figur) skal om nødvendigt udskiftes. Du finder passende sensorer i Hella-elektronik-programmet (vare-nr.: 6PU 009 106-351).



Bulletin