



Saab 9-3 hatchback, modelår 2000 til chassis- nr: Y2018486 Cabrio, modelår 2000 til chassis-nr: Y7006098

Dårlig motorgang/begrænset kørekomfort

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et defekt slangestykke. Vinkelslangen (se fig.) på T-stykket, fra AKF-magnetventilen (aktivkulfiler-regenereringsventil) til indsugningsmanifolden mørner pga. driftsbetingede påvirkninger. I dette tilfælde skal slangen afmonteres fra holdeclipsene og derefter kontrolleres. Udskift den om nødvendigt. Den forbedrede slangemodel har en kørnermarkering direkte ved siden af komponentnummeret, på den tykke ende af slange.

