



## **Saab 9-3**

### **Modelår 1988 til 1999**

### **Alle biler med automatgear**

#### **Problemer med automatgearet**

Hvis kunden reklamerer over, at gearvalget ikke fungerer korrekt, som f.eks. "Bilen skifter for sent eller for tidligt", eller "Skiftene er meget hårde", kan der være flere årsager. Først skal fejlhukommelsen udlæses. Her kan der være gemt følgende fejl:


- P0705 – Geartrinsføler, indgangssignaler for geartrin P/R/N/D/L – fejlfunktion i strømkreds.
- P0741 – Lockup-koblingsmagnetventil, fejlfunktion eller permanent aktiveret.
- P1830 – Fejlfunktion ved gearvalg.

Disse fejl kan have følgende årsager:

- P0705 – Manglende signalimpulser fra geartrinsomskifter til gearstyreenhed.
- P0741 – Der opstår interferenser i motorstyreenheden på grund af højspændingssvingninger i tændspolerne.
- P1830 – Gearolieniveauet er for lavt.

Disse fejl kan afhjælpes på følgende måde:

- P0705 – Kontrollér de to gearkasse-ledningsnetstik (ved siden af batteriet) for korrosion. Hvis stelforbindelsen er i orden, skal geartrinsomskifteren kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.

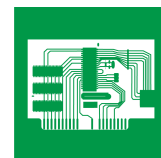

- P0741 – Kontrollér, at motor- og gearstyreenhed har en fejlfri stelforbindelse.
- P1830 – Olieniveauet i gearkassen skal fyldes op til "MAX".