



Skoda Fabia Motorkode AME Produktionsår 2000 - 2004

Ujævn tomgang og højt brændstofforbrug

Kundereklamationen for en Skoda Fabia drejede sig både om ujævn tomgang og et øget brændstofforbrug.

Udlæsningen af fejlhukommelsen viste følgende fejl:

17549 – Beregning af belastningsværdi, ukorrekt værdi

16558 – Cylinderrække 1: Blanding for fed, periodisk

17658 – Brændstofniveau for lavt

Denne fejlmeddelelse kan også blive registreret ved tilstrækkelig brændstofmængde.

Først skal udstødningsværdierne kontrolleres.

Hvis der fås en forbedring af udstødningsværdierne (CO – 0,1 %) ved at trække aktivkulbeholderens ventilslange af, kan årsagen være beholderen.

Efter udskiftning af aktivkulbeholderen med ventil og sletning af tilpasningsværdierne er fejlene og dermed også de ovennævnte symptomer fjernet.

Årsagen til den defekte aktivkulbeholder er, at der ved optankning op i nærheden af påfyldningsstudsens tætningsflade suges benzin ind i aktivkulbeholderen. Dette gør, at de aktive kul nedbrydes, og resterne ødelægger udluftningsventilen.