



Skoda Octavia 2.0 - f.o.m. årgang '99 Motorkode AQY, APK, AZH

Dårlige startegenskaber

Årsagen til dette problem skal muligvis findes i sensoren for kølemiddeltemperatur. Problemet kan give sig udslag i følgende:

- Dårlige startegenskaber
- Lav motorydelse
- Ujævn tomgang
- Øget brændstofforbrug
- Kontrollampe til motorstyring lyser evt.



Fejlkoden 16501 – sensor for kølemiddeltemperatur – er muligvis gemt i fejllagret.

Sensoren skal vise følgende:

- ved + 20°C motortemp. = 2.50 – 2.67 KΩ
- ved + 90°C motortemp. = 215 – 245 Ω

Udskiftning foretages på følgende måde:

- Skru motordæklset af
- Træk stikket ud af sensoren
- Træk låseringen ud i retning fremad
- Tag sensor med pakning ud. Da der sprøjter kølevæske ud af åbningen, bør udskiftning foretages med nedkølet motor for at undgå forbrændinger på huden
- Sæt den nye sensor og pakning i
- Genmonter komponenterne i modsat rækkefølge

Bulletin