



## ***Suzuki Swift (SG) Alle modeller fra konstruktionsår 2006- 2010***

### **Motorkontrollampen lyser op**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan AGR-ventilen være årsagen. Desuden kan der være påpget fejlkode P0400 (udstødningsgassystem, fastsættelse af flow-fejlfunktion) i fejlageret. Forkulning og andre aflejringer forårsager tilstopning af ventilen. I det tilfælde er fremgangsmåden således:

- AGR-ventilen afmonteres og rengøres grundigt med et egnet middel.
- Udstødningsmanifolden skal også afmonteres og rengøres, hvis der er meget tilsmudsning.
- Efter rengøring af de afmonterede dele, skal der sættes nye pakninger i.
- Derefter testes systemet.
- Fejlageret slettes.