



Volvo C 70 Modelår 1997 til 2005

Dårlig motorgang

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være aflejringer i gasspjældshuset. På grund af disse aflejringer kan gasspjældet ikke lukkes ordentligt, hvilket medfører ujævn motorgang. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter gasspjældshuset.
- Rengør indvendig væg med et egnet rengøringsmiddel, så at resterne / aflejringerne forsvinder. Sørg for at fjerne *alle* aflejringer. Udblæs herefter huset med trykluft.
- Aktiver efter rengøringen gasspjældet ca. 5 gange manuelt til anslag, for at kontrollere, at det fungerer korrekt.
- Monter herefter gasspjældshuset igen.
- Foretag en testkørsel for at teste køreegenskaberne.

Bulletin

