



Volvo

C 70, VIN (ID-NR.) J til 000690

S 70, VIN (ID-NR.) 1 til 489614

S 70, VIN (ID-NR.) 2 til 489481

S 70, VIN (ID-NR.) 3 til 484419

V 70, VIN (ID-NR.) 2 til 434250

V 70, VIN (ID-NR.) 3 til 428581

Motorkontrollampen lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være stikforbindelsen på luftmassemåleren. Desuden gemmes fejlkoden P0104 "Luftmassemåler-periodisk strømkredsafbrydelse". Denne fejl opstår på grund af dårlig forbindelse i multistikket på luftmassemåleren. I dette tilfælde skal kontakterne renses og forsigtigt "efterbearbejdes" med en lille skruetrækker, så der kan sikres en god forbindelse.

Desuden skal du sørge for, at ledningsnettet fra luftmassemåleren ikke kan få forbindelse til andre komponenter i motorrummet. Ellers kan den samme fejl opstå igen på grund af vibrationer i stikforbindelsen.

Slet til sidst fejlhukommelsen og kontrollér, at systemet fungerer fejlfrit.

Bulletin