



Volvo

Volvo V70

2. generation: 2000 til 2007

Radiomodtagelsesproblemer på grund af forstyrrelser i brændstofpumpeenheten

Hvis der ved disse modeller klages over problemer ved radiomodtagelsen i AM-bølgeområdet, kan brændstofpumpeenheten være årsagen til fejlen.

- Kontroller om brændstofpumpeenheten er årsagen til signalforstyrrelserne.

Som problemløsning tilbyder producenten støjdæmperringen (ET-Nr. 30739380).

Monteringsanvisning:

- Fritlæg multistikket for brændstofpumpens kabelbundet under bagsædet (i højre side).
- Afmonter kabelbundets multistik (6 polet) fra fikseringspladen.
- Klem kablet af ved stikplads 6 (gult kabel) i bøsningen for kabelbundets multistik (benyt et egnet specialværktøj).
- Fjern kabelbundets isolering (ca. 140 mm).
- Vikl det gule kabel tre gange rundt om støjdæmperringen.
- Derefter skal det gule kabel igen tilsluttes til stikplads 6 i bøsningen for kabelbundets multistik.
- Isolér kabelbundet korrekt igen og tilslut stikket for kabelbundets multistik.