



VW Bora **Alle modeller fra modelår 2002**

Motoren starter og går i stå igen med det samme.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren ikke starter og går i stå igen med det samme, kan årsagen være en startspærre, der ikke er deaktiveret. Hvis dette er tilfældet, stilles kombiinstrumentet i "Standset-tilstand" på grund af spændingsspidser, når tændingen slås til. I denne tilstand kan motorstyreenheden og kombiinstrumentet ikke kommunikere med hinanden, og startspærren kan ikke deaktiveres. I motorstyreenhedens fejlhukommelse er følgende fejl blevet gemt:

17978 Motorstyreenhed spærret

18058 Manglende meddelelse fra kombiinstrumentet.

Der er ikke gemt nogen fejl i kombiinstrumentets fejlhukommelse. Fejlen afhjælpes ved at montere et nyt, ændret kombiinstrument.

Bemærk:

Vær opmærksom på, at fejlen **kun** rammer kombiinstrumenter fra modelår 2002 med producentbetegnelse **RB8, RB4, BPV**. Denne producentbetegnelse er vist på kombiinstrumentet.