



VW Golf IV Produktionsår 1998 - 2002 Med 1,8l turbomotor (AGU)

Dårlig tomgang, fejlkoder i styreenheden

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren går dårligt i tomgang, og der i motorstyreenheden er gemt fejlkoder om trykføleren for indsugningsrøret, kan et beskadiget ledningsnet være en mulig årsag. Det drejer sig så om ledningsnettet under batterikassen. Ledningerne beskadiges ved kontakt med skiftemekanismen.

For at afhjælpe fejlen skal beskadigede ledninger repareres og ledningsnettet føres således, at det ikke kan blive beskadiget igen. Efterfølgende skal motorstyreenhedens fejlhukommelse slettes.