



VW Golf IV Alle modeller med TDI-motor

Effekttab efter længere tids kørsel i regnvejr

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at motoren taber effekt efter længere tids kørsel i regnvejr, kan det skyldes, at der er fugt på luftmassemålerens måleelement. Muligvis når luftfiltret sin mæthedsgrænse for den fugt, det kan optage, gennem den fugt, der findes i indsugningsluften. Herigennem når fugten ud til luftmassemålerens måleelement, hvilket bevirker, at der sker fejlmålinger og således effekttab. Det er ikke nødvendigt at udskifte luftmassemåleren i dette tilfælde. Efter at fugten er fordampet, er måleelementer igen fuldstændig funktionsdygtigt. Kontrollér i tilfælde af reklamation luftfiltret for fugt og korrekt placering. Er luftfiltret vådt eller beskadiget pga. forkert placering, skal det udskiftes. Kontrollér også motorstyreenhedens fejlhukommelse for mulige fejlregistreringer og slet disse.