



VW

New Beetle

Alle modeller

Dårlig start, ekstreme motorbankelyde i tomgang, motor arbejder i nøddrift.

Hvis denne fejl påpeges, kan dette have forskellige årsager. På grund af en usand værdi opstår ovennævnte fejlindikation. Desuden kan følgende fejlkoder gemmes i motorstyreenheden:

- P1556 - turboladetryk, standardgrænseværdi ikke nået.

I det tilfælde er fremgangsmåden således:

- Træk kabelbuntets multistik af ved motorstyreenheden og ved kølemiddeltemperatursensoren og gennemfør en gennemløbskontrol.
- Kontroller kontakterne på begge sider for korrosion og mekaniske skader, istandsæt evt.
- Stelforbindelsen testes.
- Kontroller kølemiddeltemperatursensoren for fejlfri funktion. Ved 80° C skal sensoren have en modstand på 275 – 375 ohm. Hvis sensoren er defekt skal denne udskiftes.

