



VW

Passat (3C)

Produktionsår: 11.2005 + 12.2005

Motor: 2,0 FSI (110KW)

Motoren rykker /

Mangelfuld motoreffekt

For ovennævnte bilers vedkommende kan en sporadisk deaktivering af brændstofpumpen medføre, at motoren rykker eller at motoreffekten reduceres. En årsag hertil kan være en softwarefejl, som fører til overspænding og brændstofpumpen under fuld belastning deaktiveres periodisk.

Bilproducenten har informeret alle de pågældende bilejere og bedt mærkeværkstederne om at tjekke bilerne. Man må gå ud fra, at der stadig kører biler rundt, som af den ene eller anden grund ikke er kontrolleret eller modificeret.

Biler, hvori der er gennemført en software-opdatering, har en mærkat med påskriften „24K1“, påklæbet i fordybningen til reservehjulet.

Bulletin