



VW

Sharan

Modelår: til 2008

Med elektronisk stabilitetskontrol (ESP)

ESP-lygten lyser

Hvis ESP-kontrollygten lyser sporadisk eller altid på de ovennævnte modeller, kan dette fremkaldes af en fejlagtig tværaccelerations-encoder.

For at være sikker på, at fejlen forårsages af encoderen, skal fejllageret først aflæses og encoderens kabler kontrolleres.

Tværaccelerations-encoderen (G200) befinder sig under førersædet. Den kan være en kombinationsencoder (drejerate+tværacceleration) eller en enkelt encoder. Den enkelte encoder er placeret under den højre skinne (fig. 1, pos. 1).

Ved udskiftning af encoderen bør man følge denne fremgangsmåde:

- Løsn klemmespændebåndet for encoderen (fig. 1, pos. 2).
- Encoderstikket frigøres og trækkes af
- Tag encoderen ud
- Monter en ny encoder og tilslut stikket
- "Kalibrer" encoderen ved hjælp af en diagnoseenhed eller gennemfør "nulstilling".
- Sletning af fejllager
- Foretag prøve kørsel

Bemærk: Fejllager kan ofte først slettes efter "nulstilling" af den nye encoder.

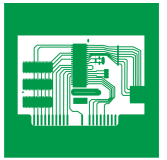


Fig. 1