



Citroën C3 Pluriel (HB)

Vandindtrængen i baglygterne

I ovennævnte modeller kan funktionerne i baglygterne svinge som følge af indtrængende vand (fig. 1).

Baglygten skal afmonteres for at der kan foretages en bedømmelse. Det gøres ved at afmontere de to skruer (fig. 2).

Derefter klikkes lygten fri til siden (fig. 3), tages ud, og pærer tages ud. Se efter forureninger og korrosion (fig. 4).

I de fleste tilfælde skyldes utætheden en defekt svejsesøm i plastmaterialet (over lygten) (fig. 5).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

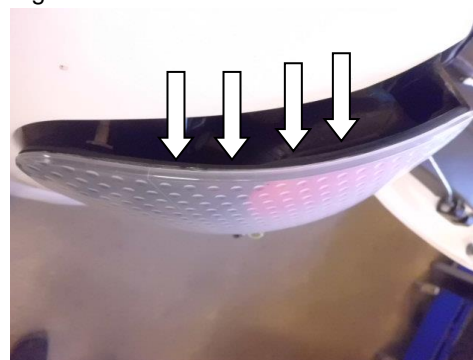


Fig. 5