



## **Citroen C4**

### **Alle modeller med xenon-forlygter Modelår: op til marts 10.2006**

#### **Kurvelys fungerer ikke**

Hvis den ovennævnte fejl påpeges af kunden, kan niveaureguleringens bageste akselsensor være årsagen. Som regel vises der også en fejlmelding på displayet. Den henviser til en fejlfunktion i kurvelyset. Lad dig ikke blive irriteret over denne information. Hvis en fejl i AFS-lygtesystemet (Advanced Frontlight System) opstår, bliver alle AFS-lysfunktioner som regel deaktiveret, f.eks. dynamisk kurvelys, statisk kurvelys, motorvejslys osv. Det sker også, når der er fejl i niveaureguleringen. I dette tilfælde skal den bageste akselsensor testes og om nødvendigt udskiftes. Ofte er årsagen til svigt af sensoren, rust som er dannet ved vandindtrængning.

#### **Bemærk!**

Efter reparation skal den nye co-direction-regel for sensoren lagres i styreenheden. Herved skal producents anvisninger følges.