



VW Golf V

LED – baglygte/katastrofeblink fungerer ikke

Hvis der for ovennævnte bil, der er udstyret med Hella LED – baglygte 2VP 009 500-801 (sølv/rød, se fig. 1), klages over, at katastrofeblinket ikke fungerer, kan årsagen være en ændring i bilens elektronisksystem. Det kan forekomme, at funktionen ikke fungerer sikkert, når motoren er slukket og katastrofeblinket aktiveret.

Fra modelår 2006 (uge 22, 2005) har producenten ændret bilens elektronisksystem. Det forventes, at der vil være modificerede sæt til rådighed fra uge 17/06. For biler, der allerede er udstyret, gælder følgende:

- På biler, der er produceret indtil uge 22/2005, forekommer problemet ikke. Produktionsdatoen står på bagsiden af lampen (se fig. 2).
- Fra modelår 2006 (med tagantenne) udskiftes LED-pærerne gratis med den modificerede version i tilfælde af kundereklamationer.

Version 2VP 009 500-831 (sølv/sort) leveres fra seriestart i uge 17/06 allerede med opdateret LED-printkort.



Abb. 1

Abb. 2

