



Jeep Compass Årgang: 02/2013 – 04/2013 Bi-halogen-forlygter

Kørelyset dæmpes i den forkerte side

For ovennævnte biler klages der over, at kørelyset dæmpes hhv. slukkes i den modsatte side af den, hvor blinklyset aktiveres.

Årsagen til problemet er i dette tilfælde, at tilslutningerne i stikket i relæboksen i instrumentbordet er ombyttet.

Bilfabrikanten har allerede taget sig af problemet, og brugerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog af diverse grunde gå ud fra, at ikke alle biler er blevet kontrolleret eller udbedret.

På de berørte biler skal værkstedet ombytte placeringen af ledningerne WT/GN = (hvid/grøn) og WT/BL = (hvid/blå) i stikket (relæboks / Instrumentbord).