



Mercedes Model: 203

Lygter og/eller stoplys tænder af sig selv

Vand, som trænger ind i modulboksen (fig., til venstre i motorrummet) kan give forstyrrelser i signalregistrerings- og aktiveringsmodulet (SAM, N10/1). Dette ses ved, at lygter og/eller stoplys tænder af sig selv. Problemet afhjælpes på følgende måde:

- Tag dækslet af modulboksen og fjern vandrester
- Løsn ledningssættene fra modulboksen
- Kontroller modulboks, ledninger og styreenheder for vandrester og foretag tørring om nødvendigt
- Vikl isolerbånd af længde på ca. 10 cm om ledningssættene og før dem ind i kabelmufferne igen
- Fikser ledningssættene med kabelbindere
- Sæt dækslet til modulboksen på igen



Bulletin