



Mercedes Benz C-klasse (W 203)

Blinklyset ude af funktion

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være kontaktproblemer. På grund af et for lavt kontaktryk mellem pærens fatning og forlygten, opstår der høje overgangsmodstande. Det medfører en overophedning, og kontakterne smelter. I så fald skal der monteres et nyt ledningssæt, som kan fås hos producenten. Sådan gør du:

- Afmontér pærefatningen fra den pågældende forlygte.
- Kontrollér pærefatningens udvendigt liggende kontakter for beskadigelser (brændte kontakter osv.).
- Hvis de er beskadiget, skal du løsne centralstikket fra forlygten.
- Løsn låsen til stikkontakten på forsyningsledningen (se fig. 1, punkt 1) med et egnet værktøj, og træk den ud af centralstikket (se fig. 1 punkt 2).
Forsyningsledningens farver: **højre:** sort/grøn
venstre: sort/hvid
- **Forsigtig!** På nogle stik skal sikringsbøjlen til alle kontakter først låses op (se fig. 1 punkt 3).
- Luk den åbne stikplads med blindproppen.
- Sæt forsyningsledningen (se fig. 2 punkt 1) ind i stikhuset på reparationssettet (se fig. 2 punkt 2).
- Forbind stikhuset (se fig. 2 punkt 3) med stikket på ledningssættet (se fig. 2 punkt 4).
- Tilslut ringøjet (se fig. 2 punkt 5) til et passende stel punkt.
- Fastgør en ny pærefatning med pære i forlygten igen.
- Fastgør reparationsledningssættet med kabelbindere langs med bilens ledningssæt.

Bulletin



- Kontrollér, at blinklyset fungerer korrekt.

