



Mercedes Benz C-klasse (W203, W215) WDB203.### #A, fra 254312 WDB203.### #F, fra 191414 ADB203.### #R, fra 042818 WDB215.### #A, fra 022581

Fugt i tågeforlygter

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være utilstrækkelig udluftning i forlygten. Første generation af forlygterne var kun udstyret med én udluftningsåbning. Ved længere tids kørsel i regn eller med høj luftfugtighed (kolde årstider) danner der sig kraftig tildugning i forlygterne. Dette viser sig som dug på indersiden af lygteglasset. Under normale forhold forsvinder denne tildugning igen efter et stykke tid, når forlygterne er tændt. Hvis tildugningen er så kraftig, at der dannes dråber, og der samler sig kondensvand nederst i forlygten, må man gå ud fra, at der er utilstrækkelig udluftning. Hvis dette er tilfældet, skal der monteres en ændret forlygte med to udluftningsåbninger.