



Mercedes Benz C-klasse (W 203)

Positionslýset svigter

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være defekte pærer. Kunden reklamerer også over, at pærene er defekte påfaldende ofte. Det skyldes, at pærer kun har en mærkespænding på 13,2 volt, og også er konstrueret til dette spændingsområde. Den interne spænding for denne bil ligger imidlertid mellem 13,4 og 14,8 volt. Dette afkorter pærernes levetid betydeligt. Derfor fås der hos producenten en ekstra modstandsledning, der reducerer spændingen med 1 volt. Det monteres mellem baglyggestykket og pærefatningen. Ledningen er den samme til begge sider. Fra produktionsår 12/2002 er disse ledninger monteret som standard.

Bulletin