



## **Mercedes Benz C-klasse (type 202, 208) E-klasse (type 210)**

### **Defekte tågeforlygter**

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være et smeltet stik på pæren (se fig. 1). Da stikket ikke længere kan trækkes af pæren, skal hele stikket med H1-pære udskiftes. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter den pågældende pære.
- Klip stelledningen af ca. 80 mm bag stikket og plusledningen ca. 60 mm bag stikket.
- Afisolér ledningsenderne.
- Crimp pærestikket med de forberedte ledninger (se fig. 2, Hella vare-nr.: 8KB 863 949-001) sammen med ledningsenderne, og crimp enderne sammen med en varmluftpistol.
- Sæt den nye pære ind i forlygten, og slut den til stikket.
- Kontrollér, at systemet fungerer.

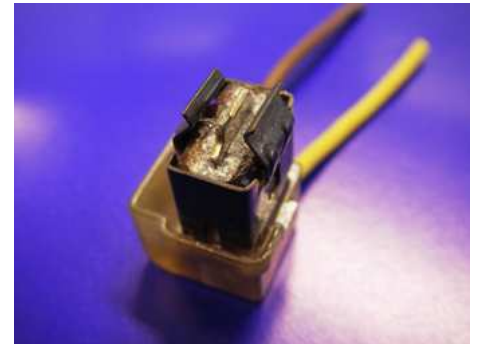


Fig. 1



Fig. 2