



Mercedes Benz E-klasse (W210)

Utilstrækkelig rengøring af forlygterne

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan der være flere årsager:

- Centrifugalpumpen kører ikke
- Utæt slange
- Tilstopet eller defekt ventil
- Tilstopet dyse
- Beskadiget teleskoparm



Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Aktivér vaskefunktionen. Hvis centrifugalpumpen ikke kører (tydeligt hørbar lyd), skal spændingsforsyningen inklusive sikring kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.
- Hvis spændingsforsyningen er i orden, skal pumpen kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.
- Kontrollér slangeføringen og lav om nødvendigt ændringer i den, således at vandet kan strømme uden problemer. Tæt lækager og reparer eventuelt slangen.
- Kontrollér ventilerne i slanger og rør for eventuelle urenheder. Fjern fremmedlegemer ved at skylle systemet igennem.
- Rengør vaskedyserne for enden af teleskoparmene for urenheder. Fjern fremmedlegemer ved at skylle systemet igennem.
- Kontrollér, at teleskoparmene fungerer fejlfrit og reparer eller udskift dem om nødvendigt.
- Indstil dyserne efter reparationen, så der opnås en optimal rengøring.