



Mercedes Benz E-klasse (W 210, W 211) Alle biler med halogenpærer

Nærlyset fungerer ikke

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt stikforbindelse. Høje temperaturer på forlygtstikket, fremkaldt af konstant tændt nærlys (f.eks. taxikørsel) og manglende fartvindhøje, kan føre til, at kabelskoenes tryk mindskes. På grund af forhøjede overgangsmotstande mellem polsko og pærekontakter bliver stikket varmt og smelter. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afbryd stelbåndet fra batteriet.
- Tag dækslet af det bageste forlygtehus.
- Afmontér pæren med stil fra forlygten.
- Klip ledningerne over ca. 80 mm bag ved stikket, og afisolér ledningsenderne på bilens ledningssæt.
- Krymp reparationsstik (Hella varenr.: 8KB 863 949-011, se fig.) sammen med bilens ledningssæt, og krymp derefter ledningssamlerne med en varmluftpistol.
- Sæt en ny H7-pære ind i reflektoren, og slut den til stikket.
- Monter alle afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.
- Kontrollér, at forlygterne fungerer.
- Slet eventuelle fejl fra fejlhukommelsen.
- Kontrollér forlygternes indstilling



Bulletin