



Mercedes Benz S-klasse (W 140) SL-klasse (W 129)

Det højre eller venstre blinklys begynder konstant af lyse.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at de højre eller venstre blinklygter eller forlygter konstant begynder at lyse, selvom tændingen er slået fra, kan et defekt kombirelæ være en mulig årsag. Fejlen afhjælpes ved at montere et nyt kombirelæ. For begge køretøjers vedkommende er relæet monteret i sikrings- og relæboksen i motorrummet, til højre under forruden. I type 129 er kombirelæet indsat i stikplads H. I type 140 er kombirelæet indsat i stikplads N10, N10/2.