



Opel Sintra Alle modeller

Kabinelys slukker ikke af sig selv

Hvis kabinelyset ikke slukker af sig selv, når dørene lukkes, kan det skyldes følgende:

1. Kontaktproblemer ved kontaktforbindelser på skydedørskontakterne.
2. Beskadiget ledningsbundt under passagerforsædet.
3. Dæmperkontakt til instrumentbrætbelysningen er drejet ud over anslag.
4. Beskadiget ledningsbundt på headlineren i området omkring udsikring til bagagenet.

For at afhjælpe fejlen skal dæmperkontakten og ledningsbunderne kontrolleres og om nødvendigt udbedres / skiftes ud. Kontaktproblemer ved kontaktforbindelserne på skydedørskontakterne kan afhjælpes ved rensning og efterbøjning af pins.

Bulletin