



## **Alfa Romeo Spider Modelljahr von 2001 bis 2003**

### **Airbagkontrollleuchte leuchtet auf**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Ursache die Steckerverbindungen der Gurtstraffer sein. Durch erhöhte Übergangswiderstände in den Mehrfachsteckern der Gurtstraffer, kommt es zu der genannten Beanstandung. Bei Veränderungen der Sitzposition wird die Steckerverbindung auf Zug belastet. Durch eine schlechte Verlegung und die mangelnde Befestigung des Kabelstrangs löst sich dann die Steckerverbindung, und der elektrische Kontakt wird unterbrochen.

**Da es sich um das Airbag System handelt, sind die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu beachten.**

In diesem Fall bei beiden Sitzen wie folgt vorgehen:

- Zündung ausstellen.
- Steckerverbindung (Kontakte) auf Beschädigungen prüfen ggf. instand setzen.
- Kabelbaum und Mehrfachstecker mit Kabelbindern so am Sitzgestell befestigen, dass die Steckerverbindung nicht mehr auseinander gezogen werden kann.
- Zum Schluss den Fehlerspeicher löschen.

**Blitz-Info**