



Audi A4 Baujahr 1994 bis 2001

Fehlfunktion vom Heckklappen- schloss

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte die Schaumdichtung vom Drucktaster (Heckklappenentriegelung) die Ursache dafür sein. Durch unzureichenden Anpressdruck der Schaumdichtung, kommt es zum Wassereintritt am Durchgang für die Verkabelung des Drucktasters. Durch die eintretende Feuchtigkeit kommt es dann zur Korrosion an den Steckerkontakten des Drucktasters. Fehlfunktionen, wie z.B. ein selbsttätiges Entriegeln der Heckklappe, oder das die Heckklappe nicht mit dem Drucktaster geöffnet werden kann, sind die anschließenden Folgen. In diesen Fall muss eine zusätzliche Dichtung, auf die bereits vorhandene Dichtung aufgeklebt werden. Diese kann über den Hersteller bezogen werden. Dadurch wird der Anpressdruck erhöht und somit die Dichtigkeit gewährleistet.

Zuerst sollten aber die Steckerkontakte vom Drucktaster überprüft werden. Sind die Kontakte korrodiert, müssen diese erneuert werden. Hier empfiehlt sich die Verwendung von CWT-Lötmüffen (Hella Best. Nr. 8KW 744 888-003). Auch hier wird ein Reparatursatz, seitens des Herstellers, angeboten. Zusätzlich sollten auch die 4 Moosgummis von der Griffleiste erneuert werden. Nach der Reparatur ist die einwandfreie Funktion des Drucktasters zu überprüfen.

Blitz-Info

