



## **BMW**

***E36 mit Motor M51 (325tds)***

***E38 mit Motor M51 (725tds)***

***E39 mit Motor M51 (525tds)***

***ab Baujahr 01.1996***

### **Motor hat nach dem Schubetrieb keine Leistung.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass nach dem Schubetrieb und Drehzahlen unter 2000 1/min der Motor keine Leistung hat, ist eine mögliche Ursache ein loser Unterdruckschlauch.

Betroffen ist der Unterdruckschlauch vom Druckwandler zum Abgasrückführungsventil. Der Unterdruckschlauch ist in diesem Fall nicht auf das Abgasrückführungsventil aufgesteckt. Um den Fehler zu beseitigen, muss der Unterdruckschlauch aufgesteckt und gegen ein erneutes herunterrutschen gesichert werden.

**Blitz-Info**

