



BMW

Alle Modelle mit Schiebe-/Hebedach

Baujahr 1994 - 2004

Ausfall der "Tippfunktion" des Schiebe- /Hebedaches.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Tippfunktion des Schiebe- /Hebedaches nicht mehr funktioniert, kann eine mögliche Ursache eine unterbrochene Spannungsversorgung, z. B. nach dem Ab- und Anklemmen der Batterie, sein. Um den Fehler zu beheben, muss die Tippfunktion neu programmiert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Zündung einschalten
- Schalter für Schiebe- /Hebedach in Richtung „Aufstellen oder Heben“ betätigen und festhalten.
- Nach dem Erreichen der Endstellung den Schalter weitere 20 Sekunden gedrückt halten.
- Wenn die Programmierung erfolgreich war, wird dies durch ein leichtes Anheben des Schiebe- /Hebedaches bestätigt.

Blitz-Info

