



Chrysler Voyager, alle Modelle mit Benzinmotor von 01.96 bis 08.99

Defekter Tempomat

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein verschmutztes Rückschlagventil die Ursache dafür sein. Dieses Ventil befindet sich im Unterdruckbehälter der Geschwindigkeits-Regelanlage. Die tatsächliche Geschwindigkeit fällt beim Befahren einer Steigung, um ca. 8-11 km/h, unter die eingestellte Geschwindigkeit ab. In diesem Fall muss der Unterdruckbehälter erneuert werden. Wie folgt vorgehen:

- Batterie komplett abklemmen und ausbauen.
- Unterdruckleitung am Unterdruckbehälter der Geschwindigkeits-Regelanlage abziehen.
- Eine Unterdruckpumpe am oberen Leitungsstutzen (grau) des Unterdruckbehälter anschließen (s. Abb.).
- Unterdruckbehälter mit einem Unterdruck von 680 mbar beaufschlagen.
- Fällt der Unterdruck innerhalb von 5 Minuten um 68 mbar, oder mehr ab, so muss ein geänderter Druckbehälter eingebaut werden.

