



Chrysler Voyager Alle Modelle mit Benzinmotor Baujahr 1996 – 08.1999

Fehlfunktion der Geschwindigkeitsregelanlage.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Geschwindigkeitsregelanlage die eingestellte Geschwindigkeit an Steigungen nicht hält, ist eine mögliche Ursache ein Fehler im Unterdrucksystem. Die Geschwindigkeit fällt bei diesem Fehler um ca. 10 Km/h ab. Zur Fehlerdiagnose sollte der Unterdruckbehälter geprüft werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Beide Batteriepole abklemmen und die Batterie ausbauen. Achtung: Evtl. ist ein Radiocode erforderlich.
- Am Unterdruckbehälter die Leitung zur Stelleinrichtung der Geschwindigkeitsregelanlage abziehen.
- Mit Hilfe einer Unterdruckpumpe den Unterdruckbehälter mit einem Unterdruck von 680 mbar beaufschlagen.
- Der Unterdruck darf innerhalb von 5 Minuten maximal um 68 mbar abfallen.
- Fällt der Unterdruck weiter ab, ist der Unterdruckbehälter defekt und sollte gegen einen neuen, geänderten Behälter ausgetauscht werden.

Blitz-Info

