



Citroen Xsara Picasso Mit 2,0l HDI Dieselmotor

Leistungsmangel und Schwarzrauch.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor keine Leistung hat und starke Schwarzrauchbildung auftritt, ist eine mögliche Ursache eine lose Schlauchverbindung. Betroffen ist in diesem Fall die Verbindung zwischen dem Turbolader und der Luftleitung. Die Verbindung wird durch eine Gummimanschette hergestellt. Diese Gummimanschette löst sich am Ausgang des Turboladers, wodurch es zu einem Luftmangel in der Gemischaufbereitung kommt.

Um den Fehler zu beheben, muss eine neue, längere Gummimanschette eingebaut werden. Gleichzeitig muss der Anschlag der Gummimanschette an der Luftleitung entfernt werden, um sicher zustellen, dass die Manschette weit genug auf die Luftleitung geschoben werden kann. Zusätzlich zu der neuen Manschette sollten auch die Befestigungsschellen erneuert werden.

Blitz-Info

