



Daewoo Matiz (KLYA) Baujahr: 1998 - 2000

Motor nimmt schlecht Gas an / Motor geht aus

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein falsch verlegtes Hochspannungskabel-Zündkabel dazu führen, dass der Motor ausgeht oder schlecht Gas annimmt. Im Zuge von Inspektionsarbeiten kann es dazu kommen, dass das Hochspannungskabel-Zündkabel so aufgesteckt wird, dass es zur Berührung mit der Umlenkrolle des Gaszugs kommt. Dadurch kann die Funktion des Gaszugs beeinträchtigt bzw. die Hochspannungsleitung beschädigt werden. Wenn es zu o.g. Beanstandungen kommt, sollte das Zündkabel auf Beschädigungen hin überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Das Kabel ist so zu verlegen und so zu fixieren, dass eine Berührung mit der Umlenkrolle des Gaszuges ausgeschlossen ist.