



Fiat Idea 1.4L Baujahr von 2004 bis 2006 Fahrgestnr. von 0005007 bis 00065546 Alle Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Fehlerhaftes Automatikgetriebe, Schwergängige Gangwahl

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein undichter Mehrfachstecker die Ursache dafür sein. Durch Wassereintritt in den Mehrfachstecker des Getriebe-Kabelbaums, kommt es zu dem oben genannten Fehler. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Mehrfachstecker des Getriebe-Kabelbaums abziehen.
- Gummimanschette zurückziehen. Gummidichtungen der Pins aus dem Stecker ziehen und die Pins auf Korrosion prüfen ggf. reinigen (s. Abb. 1).
- Stecker und Pins trocknen.
- Gummidichtungen der Pins wieder ordnungsgemäß in das Steckergehäuse drücken.
- Gummimanschette wieder am Steckergehäuse befestigen.
- Das dünnere Ende der Manschette mit Isolierband umwickeln.
- Anschließend die Manschette, am dünneren Ende, mit einem Kabelbinder sichern (s. Abb. 2).
- Mehrfachstecker wieder befestigen und System auf einwandfreie Funktion prüfen.
- Mehrfachstecker mit einem Kabelbinder befestigen, um mögliche Kontaktschwierigkeiten (Vibrationen) zu vermeiden (s. Abb. 3).

Blitz-Info

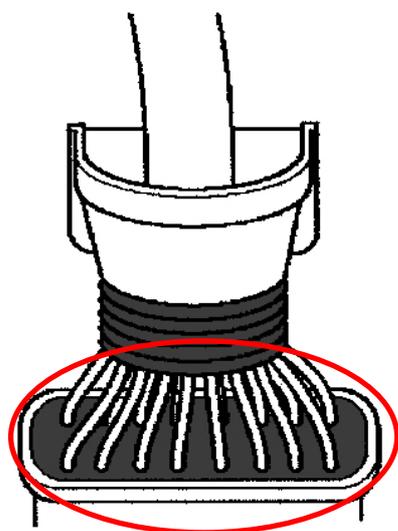


Abb. 1

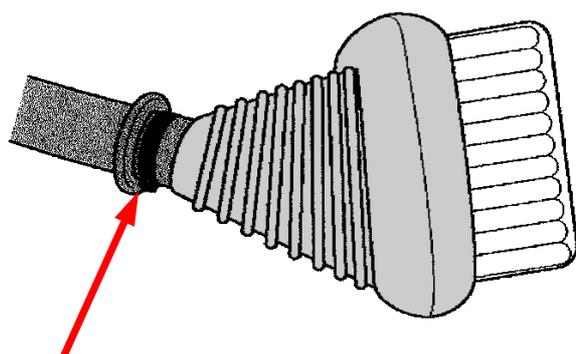


Abb. 2

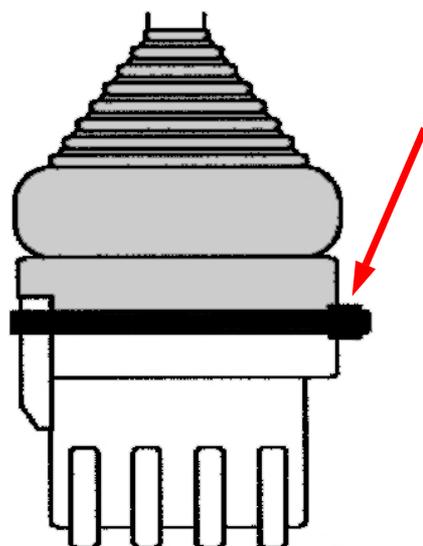


Abb. 3