



## **Ford Escort mit Airbag und Gurtstraffer Baujahr von 01.02.1995 bis 01.01.1997**

### **Airbag-Kontrolleuchte blinkt**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so kann ein zu hoher Widerstand im Stecker zwischen dem Kabelstrang vom Airbag/Gurtstraffer und dem Hauptkabelstrang die Ursache dafür sein. In diesem Fall, muss ein neuer Stecker eingelötet werden.

Wie folgt vorgehen:

- Batterie abklemmen und mindestens zwei Minuten warten, bevor weitere Arbeitsschritte unternommen werden.
- Bei Fahrzeugen ab Baujahr 01.08.1996 ist der betreffende gelbe Stecker auf der Fahrerseite eingebaut. Bei älteren Fahrzeugen ist der Stecker auf der Beifahrerseite oben neben dem Motorsteuergerät eingebaut.
- Seitenverkleidung vom vorderen Fußraum ausbauen.
- Gelben Stecker freilegen. Steckerverbindung lösen.
- Kabelbinder soweit lösen, dass der neue Stecker an den Kabelstrang angelötet werden kann.
- Schutzhülle vom Kabelstrang entfernen und die Kabel passend abtrennen. Der Kabelstrang mit dem neuen Stecker, muss genau so lang sein wie mit dem alten Stecker!
- Kabelenden abisolieren.
- Kabel des neuen Steckers mit CWT-Lötverbindern (Hella Nr.: 8KW 744 888-003) mit den Kabelstrang verbinden. Dabei ist auf die richtige Pinnbelegung (Kabelfarbe) zu achten.
- Stecker zusammenstecken und mit Kabelbindern wieder befestigen. Übrige Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Fehlerspeicher löschen.