



## **Ford Ka** **Baujahr 08/1996 – 01/2000**

### **Ausfall der Zentralverriegelung.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass es zum Ausfall oder zu Fehlfunktionen der Zentralverriegelung kommt, ist eine mögliche Ursache eingedrungenes Wasser. Durch den Wassereintritt im Bereich des linken Außenspiegels, wird der Türkabelstrang beschädigt. Um den Fehler zu beheben, muss der Türkabelstrang erneuert und die Wassereintrittsstelle abgedichtet werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Türverkleidung und Türdichtfolie links ausbauen.
- Alle Steckverbindungen in der Tür (Zentralverriegelungsmotor, Lautsprecher, elektrische Fensterheber) auseinander ziehen und Kabel aus den Clipsen lösen.
- Hauptstecker an der A-Säule trennen.
- Alten Kabelstrang entsorgen und neuen Kabelstrang einbauen.
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Abdichten der Wassereintrittsstelle:

- Außenspiegel und äußeres Fensterdichtgummi links abbauen.
- Rechteckige Öffnung hinter dem Außenspiegel mit einem Stück wasserfestem Klebeband (ca. 3cm X 5cm) zu kleben (Zeichnung).
- Äußeres Fensterdichtgummi durch ein geändertes Neues ersetzen. Außenspiegel wieder anbauen.

