



Land Rover Defender 90/110/130 Baujahr 1999-2004 mit Motor 2.5L TD5

Mangelnde Leistung

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine mangelhafte Abdichtung der Steckerverbindung (s. Abb.), zwischen dem Motorkabelbaum und dem Kabelbaum für die Einspritzventile, die Ursache dafür sein. Fehlzündungen, kein Motorstart und das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte können weitere Auswirkungen des Fehlers sein.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Steckerverbindung lösen und auf Verunreinigungen hin prüfen.
- Sind die Kontakte durch Öleintritt etc. verschmutzt, diese mit einem geeigneten Reiniger säubern, bis eine einwandfreie Kontaktierung gewährleistet ist.
- Sind die Kontakte durch Wassereintritt stark korrodiert, muss der Kabelbaum für die Einspritzventile und der Motorkabelbaum erneuert werden.
- Beim Verbinden der Stecker ist auf den richtigen Sitz zu achten.

