



Mercedes Benz C-Klasse (W202) Mit Motor 220 CDI (611.960)

Motor geht während der Fahrt aus.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nach einer Fahrstrecke von ca. 70 km ausgeht, ist eine mögliche Ursache ein undichtes Kraftstofffiltergehäuse. Die Undichtigkeit im Gehäuse ist so klein, dass kein Kraftstoff austritt, sondern nur Luft ins System gelangt. Im Fehlerspeicher ist möglicherweise der Fehlercode P1187 „Raildrucküberwachung“ abgelegt. Um den Fehler zu beheben, muss das Kraftstofffiltergehäuse gegen eine geänderte Ausführung getauscht werden.

Blitz-Info

