



Mercedes Benz C-Klasse (W202)

Fehlfunktion der Tankanzeige

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine durchgescheuerte oder unterbrochene elektrische Leitung die Ursache dafür sein. In diesem Fall ist das die Leitung zum linken Geber der Kraftstoffanzeige. Die defekte Stelle liegt im Bereich der Abdeckung an der Tankunterseite.

Hier wie folgt vorgehen:

- Abdeckung am linken Tankgeber ausbauen und die Leitung prüfen.
- Ist die Leitung beschädigt, muss die Rücksitzbank ausgebaut werden.
- Die Leitung unter dem Teppich durch Lösen des Klebestreifens freilegen.
- Leitung an defekter Stelle durchtrennen.
- Kabelenden ca. 10mm abisolieren und mit einer CWT Lötuffe (Best. Nr. 8KW 744 888-003) verbinden. Fehlendes Stück Kabel durch leichtes Nachziehen ausgleichen.
- Gummitülle an der Kabeldurchführung zum Innenraum auf richtigen Sitz prüfen ggf. korrigieren.
- Leitung wieder mit neuem Klebestreifen befestigen.
- Rücksitzbank wieder einbauen.