



Mercedes Benz G-Modell (Typ 460)

Zentralverriegelung funktioniert nicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das mehrere Ursachen haben.

Unterbrechung im Leitungssatz:

Leitungssatz auf mech. Beschädigung oder Korrosion hin prüfen. Die Steckerverbindung des Leitungssatzes in der Tür, wird durch eine Klammer an einem Blechwinkel an der Türinnenseite gehalten. Unter gewissen Umständen kann diese Klammer abfallen. Dann besteht die Gefahr, dass beim Öffnen der Seitenfenster, die Steckverbindung auseinander gezogen wird. In diesem Fall muss die Klammer, für einen festeren Sitz, nachgebogen werden. Steckerverbindung aufstecken und mit Kabelbindern zusätzlich befestigen.

Defekter Stellmotor:

Stellmotor durch kurzes Anlegen (max. 0,5s) einer Prüfspannung auf Funktion testen und ggf. erneuern.

Schalter in der Fahrertür defekt:

Dieses ist dann der Fall, wenn alle Türverriegelungen ohne Funktion sind. Schalter auf Kontaktunterbrechung und Korrosion hin prüfen und instandsetzen ggf. erneuern.

Gestänge des Schlosses schwergängig:

Durch Verschmutzung und Witterungseinflüsse, kann sich die Beweglichkeit des Gestänges verschlechtern. In diesem Fall sollten die beweglichen Teile wieder gangbar gemacht werden. Anschließend volle Beweglichkeit des Gestänges prüfen.