




Mercedes Benz M-Klasse (W163) Typ 163.A ab 145273 Typ 163.X ab 708319

SRS Kontrolllampe leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine fehlerhafte Kontaktierung der Seitenairbags die Ursache dafür sein. Durch defekte Steckerverriegelung an der Airbageinheit (s. Abb.) kommt es zu diesem Umstand. Außerdem können folgende Fehlercodes abgelegt werden:

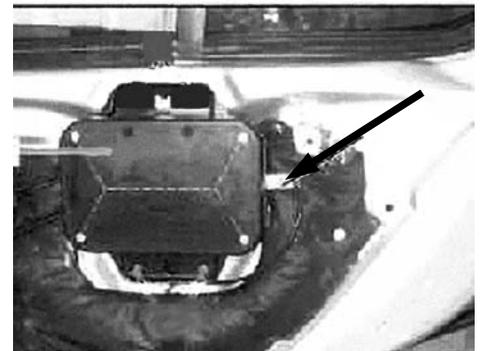

- B 1867 (Zündpille, Airbag vorne links).
- B 1869 (Zündpille, Airbag hinten links).
- B 1871 (Zündpille, Airbag vorne rechts).
- B 1873 (Zündpille, Airbag hinten rechts).

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Fehlercodes mit einem Diagnosetester löschen.
- Seitenverkleidung abbauen.
- Im Diagnosetester das Menü „Messwerte/Parameter“ auswählen.
- Den Unterpunkt Airbag/Zündkreis auswählen.
- An den Steckerverbindung wackeln und die Werte beobachten. Verändern sich die Werte, so muss die Steckerverriegelung erneuert werden.