



Mercedes W124

Radio ohne Funktion

Sollte es bei o.g. Fahrzeugen zum Ausfall des Radios kommen, kann die Ursache an einem fehlerhaften Stromanschluss des Zigarettenanzünders liegen. Prüfen sie nach dem Ausbau des Radios die anliegende Strom- und Masseversorgung (Klemme 30, 15, 31) am Gerät. Sollte an Klemme 15 keine Spannung anliegen, prüfen sie die gemeinsame Sicherung für das Radio bzw. den Zigarettenanzünder. Ist die Sicherung i.o. wie folgt verfahren:

- Aschenbechereinsatz herausnehmen
- Aschenbecheraufnahme durch entfernen der beiden Schrauben (Bild 1) lösen
- Dekorleiste abnehmen
- Aschenbecheraufnahme mitsamt Zigarettenanzünder ausbauen
- Kabelanschluss am Zigarettenanzünder prüfen ggf. instandsetzen (Bild 2)
- Radiofunktion prüfen

Da die Stromversorgung (geschaltet Plus = Kl.15) des Radios separat vom Zigarettenanzünder abgegriffen wird und dieser Anschluss schon mal abreißt (Bild 2), reicht eine Sicht-/ Funktions-Prüfung der Sicherung bzw. des Zigarettenanzünders alleine nicht aus, um den Fehler zu erkennen.

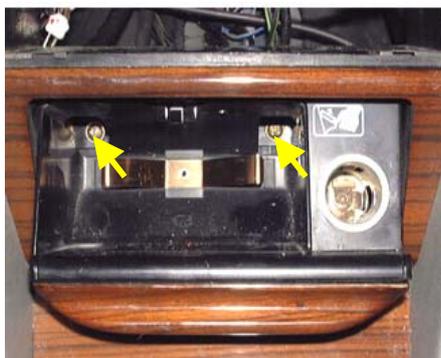


Bild 1



Bild 2