



## **Opel Corsa C 2001 - 2003** **Combo 2001 - 2003** **Astra G 2000 - 2003** **Mit Motor Y17DT / Y17DTL**

### **Motorruckeln bei Lastwechseln oder beim Anfahren.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor bei Lastwechseln oder beim Anfahren ruckelt, ist eine mögliche Ursache eine falsche Einstellung des Kupplungsschalters. Dabei erkennt das Steuergerät einen aktivierten Kupplungsschalter, obwohl das Kupplungspedal nicht betätigt wird. Um den Fehler zu beheben, sollte mit einem geeigneten Diagnosegerät die Funktion des Kupplungsschalters geprüft werden. Wird vom Diagnosegerät, bei nicht betätigtem Kupplungspedal, ein aktivierter Kupplungsschalter angezeigt, muss die Einstellung des Schalters korrigiert werden.

#### **Hinweis**

Bitte weisen Sie den Kunden darauf hin, dass nach einem Schaltvorgang, der Fuß vom Kupplungspedal genommen werden sollte, da es andernfalls auch zu den oben genannten Fehlern kommen kann.